

ЧАСЫ С МЕХАНИЗМОМ G10



СБРОС СТРЕЛОК НА НОЛЬ

Головка часов в положении установки 1 или 2.




УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

Внимание: когда головка находится в одном из установочных положений, секундная стрелка останавливается.



СЕКУНДОМЕР: ПРОСТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ

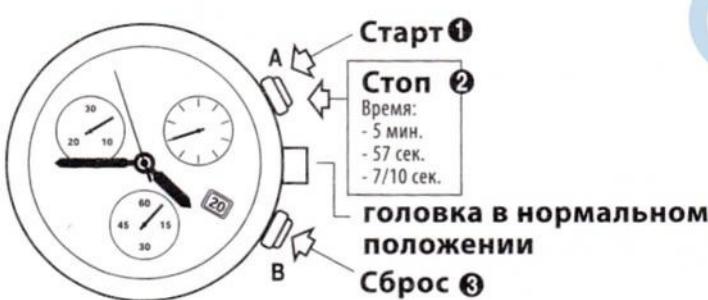

Порядок использования от 1 до 3.

Внимание: до начала измерения, убедитесь, что стрелки секундомера в нулевом положении. Если это не так, смотрите раздел «Сброс стрелок на ноль».


СЕКУНДОМЕР: ДОБАВОЧНОЕ ВРЕМЯ



Порядок использования от 1 до X.


СЕКУНДОМЕР: ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВРЕМЯ

Порядок использования от 1 до 7.

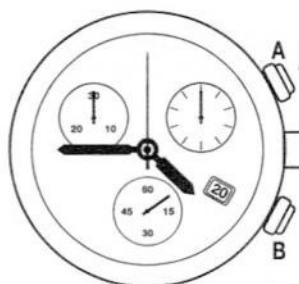

Старт ①


головка в нормальном
положении

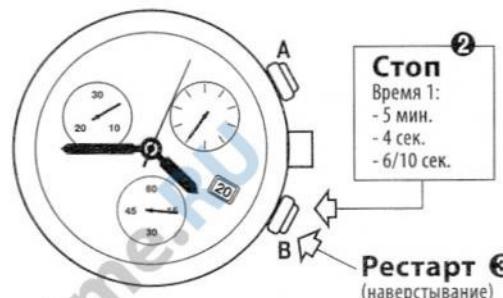

Стоп ②

Время 1:
- 5 мин.
- 4 сек.
- 6/10 сек.


Рестарт ③
(наверстывание)

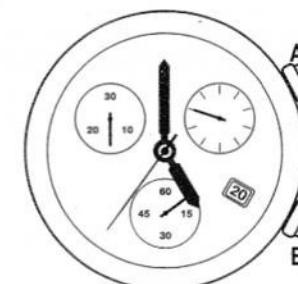

Стоп ④

Время 2:
- 15 мин.
- 36 сек.
- 8/10 сек.

Рестарт ⑤
(наверстывание)

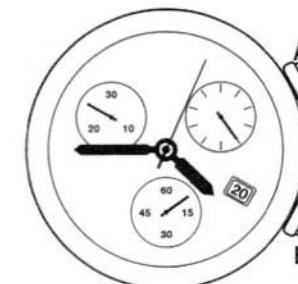

Стоп ⑥

Последнее
время:
- 25 мин.
- 4 сек.
- 4/10 сек.

Сброс ⑦